

# 6 3/4" x 8"

## ETA 802

### COMMUNICATION TECHNIQUE



### TECHNISCHE MITTEILUNG

### TECHNICAL COMMUNICATION

Etant donné que ces mouvements sont indémontables, seules les informations concernant les contrôles électriques et le posage des aiguilles sont indiquées.

Da diese Werke undemontierbar sind, enthält dieses Dokument nur Informationen über die elektrischen Kontrollen und das Zeigersetzen.

Movements of these calibers cannot be disassembled; therefore, this document contains information only on electrical controls and hand-fitting.

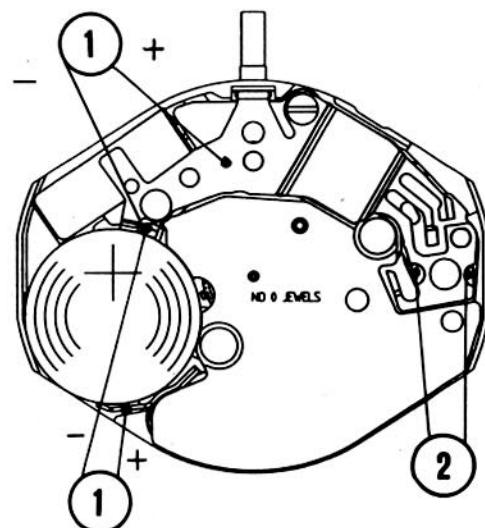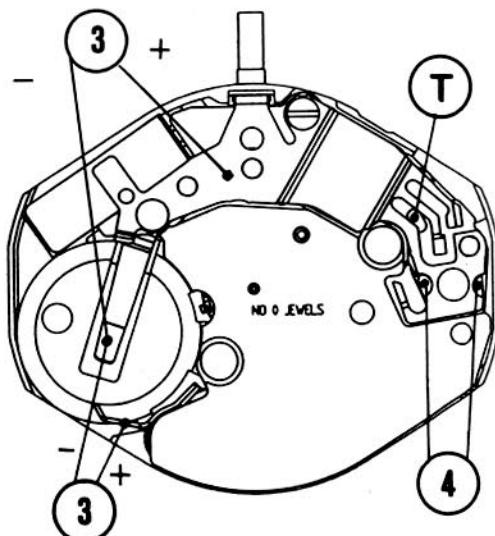

#### Posage des aiguilles

Le posage des aiguilles ne nécessite aucun porte-pièce particulier.

Pour l'aiguille de seconde la force de chassage ne doit pas dépasser 30N (3,0 kp).

#### Zeigersetzen

Für das Zeigersetzen wird kein spezieller Werkhalter benötigt..

Für den Sekundenzeiger darf der Aufpressdruck darf 30N (3,0 kp) nicht übersteigen.

#### Hand-fitting

No special movement-holder is needed for hand-fitting.

For the second hand the press-in force must not exceed 30N (3,0 kp).

Français  
Deutsch  
English



ETA SA Fabriques d'Ebauches  
Marketing – Ventes  
Bahnhofstrasse 9  
CH-2540 Grenchen

Contrôles électriques		Elektrische Kontrollen		Electrical tests
Position Messpunkt Position	Echelle de mesure Einstellung Messgerät Setting of apparatus	Mesure Messung Measurement	Contrôle Kontrolle Test	Remarques Bemerkungen Remarks
1	2 V ( $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/V$ )	1,55 V	Tension de la pile Spannung der Batterie Battery voltage	Mesure avec pile Messung mit Batterie Measurement with battery
2	1 V ( $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/V$ )	L'aiguille du multimètre oscille en sens + et -. Zeiger im Messgerät pulsiert im + und - Sinn.  Hand of the measuring apparatus oscillates in + and - direction.	Impulsions à la sortie du circuit intégré.  Ausgangsimpulse am integrierten Schaltkreis.  Impulses at output of integrated circuit.	Mesure avec une pile contrôlée.  Messung mit kontrollierter Batterie.
			Cal. – Kal. – Cal. 802.001 802.101  1 / s	Measurement with controlled battery.
3	2 V	$\leq 1,30 \text{ V}$  Mettre en contact le point $\textcircled{T}$ et la piste $\textcircled{-}$ . $\textcircled{T}$ Punkt mit der $\textcircled{-}$ Spur verbinden. Connect $\textcircled{T}$ point with the $\textcircled{-}$ conductor.	Limite inférieure de la tension de fonctionnement.	Mesure sans pile, alimentation extérieure variable, en descendant de 1,55 V à l'arrêt du mouvement.
		Cal. – Kal. – Cal. 802.001 802.101  Commande du moteur avec 16 pas/s. Motorantrieb 16 Schritte/s. Motor driven with 16 steps/s.	Untere Funktionsspannungs-grenze.  Lower working-voltage limit.	Messung ohne Batterie mit variabler Speisung von aussen, Spannung von 1,55 V reduzieren bis zum Stillstand des Werkes.  Measurement without battery, with variable external power supply, starting with 1.55 V, lower tension until movement stops.
4	10 $\mu\text{A}$	Cal. – Kal. – Cal. 802.001 802.101	Consommation du mouvement avec tige en position neutre, sous 1,55 V.  Stromaufnahme Uhrwerk, mit Welle in Neutralstellung, bei 1,55 V.	Mesure sans pile, alimentation extérieure 1,55.
		$\leq 1,40 \mu\text{A}$	Consumption of movement, with stem in neutral position, under 1.55 V.	Messung ohne Batterie, Speisung von aussen 1,55 V.  Measurement without battery, external supply 1.55 V.
4	• 10 $\text{k}\Omega$ 200 $\mu\text{A}$	1,30 – 1,45 $\text{k}\Omega$	Continuité du bobinage.	Mesure sans pile, tension d'alimentation 0,2 V.
		135 – 160 $\mu\text{A}$	Zustand der Spule.	Messung ohne Batterie, Speise-Spannung 0,2 V.
			Condition of coil.	Measurement without battery, voltage supply 0.2 V.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohmmètre avec tension de mesure supérieure à 0,3 V inappropriés, tension recommandée 0,2 V. Ohmmeter mit Prüfspannung über 0,3 V ungeeignet, empfohlene Spannung 0,2 V. Ohmmeters with a test voltage higher than 0.3 V unsuitable, recommended voltage 0.2 V.</li> </ul>				(Température ambiante 20°C). (Raumtemperatur 20°C). (Ambient temperature 20°C).

